

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: 16366EE6-FA09-4323-82C6-9D3AEC1F9900

FAHRZEUG

MARKE: BMW
MODELL: X5 xDrive50 - 29,5 kWh

KILOMETERSTAND: 12.861 km
FIN: WBA41EU0X09083368

DURCHGEFÜHRT VON: Max Heidegger
AG

DATUM UND UHRZEIT:
12.05.26, 10:16

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITZUSTAND (SOH)

96,5 %

ENERGIE 25kWh | 26kWh




WLTP-REICHWEITE 106km | 110km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?

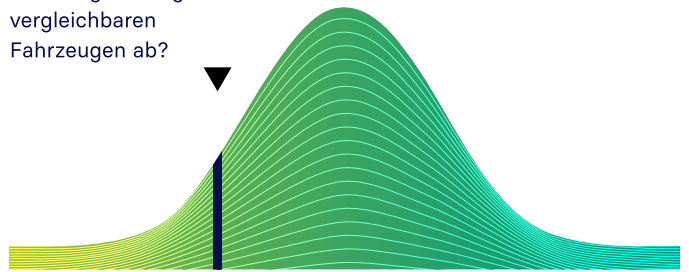

Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemessungen ✓
- Batterie-Zellspannung ✓
- Fahrzeug-Kommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

GUTER GESUNDHEITZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem guten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	28,5kWh	24,8kWh	24,8kWh
Neu:	29,5kWh	25,7kWh	25,7kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	91-106km	76km
Neu:	94-110km	78km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 10:16:07

FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	1%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	97%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	14,9°C	15,2°C	0,3°C	✓
Zellenspannung	3,418V	3,420V	2mV	✓
Batteriespannung	300,9V			
Durchschn. Stromstärke	-1,6A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.419	3.419	3.420	3.419	3.418	3.419	3.419	3.419	3.418	3.419	3.418	3.418	3.418	3.418	3.419	3.419	3.419	3.420	3.420	3.420
21 - 40	3.420	3.418	3.419	3.419	3.419	3.420	3.419	3.419	3.420	3.420	3.420	3.419	3.419	3.420	3.418	3.420	3.419	3.420	3.419	3.419
41 - 60	3.419	3.420	3.419	3.419	3.419	3.419	3.418	3.419	3.420	3.420	3.418	3.420	3.418	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419	3.418	3.419
61 - 80	3.418	3.419	3.419	3.418	3.418	3.418	3.419	3.419	3.419	3.418	3.418	3.418	3.419	3.419	3.419	3.420	3.418	3.419	3.418	3.419
81 - 88	3.418	3.418	3.419	3.419	3.419	3.419	3.420	3.418	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

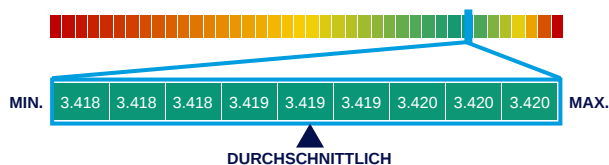

*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.