

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: 746B8C05-9B83-486C-9BE8-B400518F1F8C

FAHRZEUG

MARKE: Audi
MODELL: e-tron 55 - 95 kWh

KILOMETERSTAND: 60.889 km
FIN: WAUZZZGE6PB009302
DATUM UND UHRZEIT:
12.03.26, 09:49

DURCHGEFÜHRT VON: AOC
Münchenbuchsee

ERGEBNISSE

GESUNDHEITZUSTAND (SOH)

96,4 %

ENERGIE 83kWh | 86kWh




WLTP-REICHWEITE 430km | 446km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?

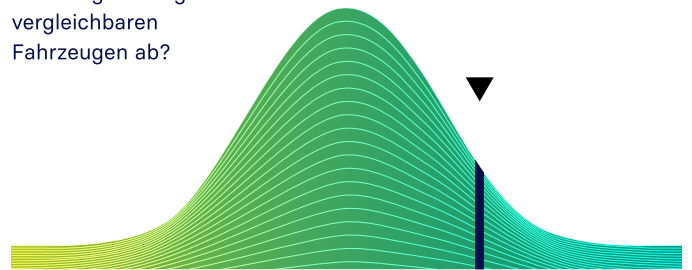

Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS)	✓
Batteriesensor	✓
Batteriemessungen	✓
Batterie-Zellspannung	✓
Fahrzeug-Kommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem ausgezeichneten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



DURCHGEFÜHRT VON:

amag



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	91,6kWh	82,9kWh	80,6kWh
Neu:	95,0kWh	86,0kWh	83,6kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	351-430km	302km
Neu:	364-446km	313km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 09:49:23

FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	30%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	95%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	9,0°C	9,0°C	0,0°C	✓
Zellenspannung	3,591V	3,595V	4mV	✓
Batteriespannung	388,1V			
Durchschn. Stromstärke	-1,5A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.593	3.592	3.593	3.593	3.593	3.593	3.592	3.592	3.592	3.591	3.593	3.593	3.593	3.594	3.594	3.592	3.592	3.592	3.592	3.594
21 - 40	3.592	3.593	3.594	3.594	3.592	3.593	3.593	3.593	3.593	3.594	3.592	3.592	3.593	3.594	3.593	3.592	3.592	3.593	3.594	3.593
41 - 60	3.594	3.594	3.593	3.593	3.592	3.594	3.594	3.594	3.593	3.594	3.594	3.595	3.594	3.594	3.592	3.592	3.593	3.594	3.594	3.594
61 - 80	3.594	3.593	3.593	3.594	3.593	3.593	3.595	3.595	3.595	3.594	3.594	3.594	3.593	3.593	3.593	3.594	3.594	3.595	3.594	3.594
81 - 100	3.593	3.594	3.594	3.594	3.594	3.593	3.593	3.594	3.593	3.593	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594	3.595	3.595	3.594	3.594	3.591
101 - 108	3.592	3.593	3.593	3.593	3.592	3.593	3.593	3.593	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

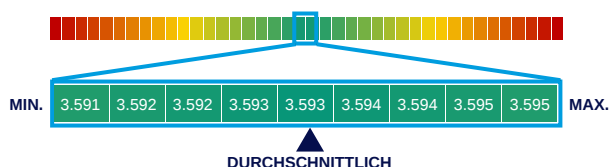

*Die hier ausgewiesenen Werte wurden nicht von AVILOO berechnet, sondern entsprechen den vom Batteriemanagementsystem (BMS) ausgelesenen Werten und wurden vom Hersteller berechnet. AVILOO übernimmt daher keine Haftung für deren Richtigkeit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.