

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: E7ED8FE6-7FE6-4EAE-98B6-B1A9AD52D806

FAHRZEUG

MARKE: Tesla
MODELL: Model S - 99,4 kWh

KILOMETERSTAND: 146.681 km
FIN: 5YJSA7E52PF504502
DATUM UND UHRZEIT:
22.07.26, 11:37

DURCHGEFÜHRT VON: QUALIAUTOS
GmbH

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

87,6 %

ENERGIE

87kWh | 100kWh




WLTP-REICHWEITE

555km | 634km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr
Fahrzeug im Vergleich zu
vergleichbaren
Fahrzeugen ab?

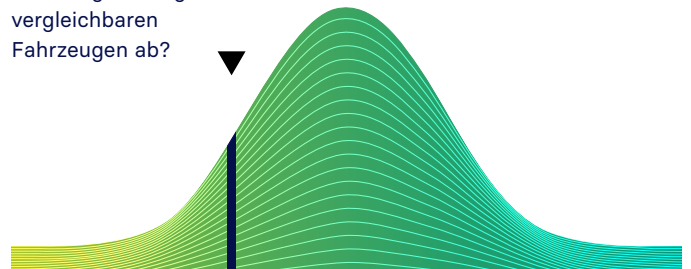

Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS)	✓
Batteriesensor	✓
Batteriemessungen	✓
Batterie-Zellspannung	✓
Fahrzeug-Kommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

GUTER GESUNDHEITSZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem guten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	87,1kWh	87,1kWh	81,4kWh
Neu:	99,5kWh	99,5kWh	93,0kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	525-555km	418km	404km
Neu:	600-634km	478km	462km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 11:37:12

FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	68%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	81%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	20,0°C	21,0°C	1,0°C	✓
Zellenspannung	3,946V	3,954V	8mV	✓
Batteriespannung	434,5V			
Durchschn. Stromstärke	-1,6A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.954	3.952	3.952	3.953	3.953	3.952	3.952	3.953	3.952	3.952	3.952	3.953	3.952	3.953	3.952	3.952	3.952	3.953	3.952	3.954
21 - 40	3.952	3.954	3.954	3.953	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952	3.953	3.952	3.952	3.952	3.951	3.952	3.952	3.951	3.952
41 - 60	3.951	3.952	3.953	3.952	3.953	3.953	3.953	3.952	3.952	3.953	3.952	3.951	3.952	3.951	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952
61 - 80	3.952	3.952	3.952	3.953	3.952	3.953	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952	3.951	3.952	3.950	3.952
81 - 100	3.946	3.952	3.951	3.952	3.951	3.951	3.952	3.953	3.954	3.954	3.952	3.952	3.952	3.953	3.952	3.951	3.952	3.952	3.951	3.952
101 - 110	3.952	3.951	3.952	3.952	3.953	3.952	3.952	3.953	3.953	3.954	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

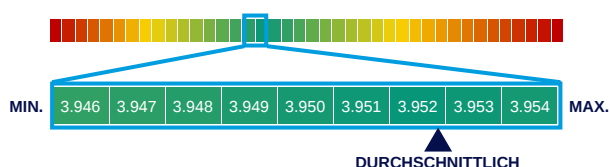

*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.